



DART SC
PRACOWNIE
KONSERWATORSKIE
Ul. Goplańska 16 A
80-178 GDAŃSK

**SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z PRAC
KONSERWATORSKICH PRZY
KABINECIKU Z ZEGAREM**
ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Nr Inw. Mb – 107- OMO
STYCZEŃ 2015

Wykonano następujące prace przygotowawcze :

- 1. Dokonano szczegółowych oględzin obiektu mających na celu ustalenie rodzaju drewna, z którego wykonano obiekt ,**
- 2. Pobrano próbki drewna w celu laboratoryjnego potwierdzenia dokonanych ustaleń – próbki wysłano do laboratorium Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu .**
- 3. Wykonano zdjęcia dokumentujące stan zachowania obiektu,**
- 4. Zinventaryzowano niezachowane elementy konstrukcyjne ,**
- 5. Zinventaryzowano elementy metalowe ,ustalono ich stan i wytypowano elementy do naprawy i rekonstrukcji,**
- 6. Rozpoczęto kwerendę mającą za cel wyszukanie zachowanych analogii w zbiorach krajowych i zagranicznych Ustalono ,iż podobne obiekty znajdują się m.in. w pałacu w Otwocku Wielkim – oddz. Muzeum Narodowego w Warszawie. Staną się one materiałem porównawczym .**

Dotychczasowe ustalenia :

- 1. Obiekt wykonano z drewna sosnowego i brzoźowego .**

2. Niezachowany prawy , wewnętrzny element pionowy , na którym zawieszono w przeszłości drzwiczki wewnętrzne, posiadał przesuwny na boki element czołowy .Świadczą o tym charakterystyczne wyżłobienia w poprzecznych deskach stanowiących poziomą przegrodę na wysokości dolnego i górnego poziomu szufladek . Jego przesunięcie umożliwiałoby dostęp do wewnętrznej przestrzeni stanowiącej z pewnością rodzaj skrytki (fot 1).



Fot 1 .

3. Prawe, zewnętrzne drzwiczki kabinetu posiadają zbyt wąski , lewy pionowy element ramiakowy przez co pomimo zamknięcia drzwiczek pozostaje szpara pomiędzy drzwiczkami (fot.2) .



Fot . 2

Do jej zamaskowania nie wystarcza zachowana przymka na drzwiczkach lewych (fot .3)



Fot. 3

O zbyt wąskim elemencie świadczy także pozycja szyldu który siłą rzeczy jest zbyt blisko środkowej płytki . Jak dotąd nie znalazła wytłumaczenia powyższa sytuacja. Na krawędzi czola prawych drzwiczek znajduje się żelazna zasuwka ,której istnienie świadczy , iż szerokość drzwiczek nie została zmniejszona od tej strony (?) . Jednocześnie zagłębienie umożliwiające opuszczenie zasuwki a w konsekwencji unieruchomienie prawych drzwiczek , znajduje się ok. 2 cm w lewo od aktualnej pozycji zasuwki. Dokładnie tyle brakuje prawym drzwiczkom do prawidłowej szerokości by wspomniana zasuwka trafiała w oryginalny otwór.

Być może planowany demontaż szyldów ujawni pierwotne otwory , obecnie nie widoczne , co będzie jednoznacznie świadczyło o wtórnym przemieszczeniu szyldu. Brak otworów nasunie przypuszczenie , iż

analizowany element został zmniejszony po swojej prawej stronie.

4. Spodnia część kabinetu , ze względu na ubytki dna obiektu i ogólne zabrudzenia , nie posiada śladów po nóżkach. O ile obiekt posiadał nóżki to z pewnością nie były to nóżki toczone gdyż taki kształt nóżek skutkowało zawsze istnieniem otworów (gniazd) do ich montażu . Śladów po otworach nie stwierdzono(fot . 4) .



Fot. 4