



„RENOVAČJA“ Hubert Ramotowski  
ul. Piłsudskiego 11a  
11-100 Lidzbark Warmiński  
email: [renovacja@gmail.com](mailto:renovacja@gmail.com)  
[www.renovacja.pl](http://www.renovacja.pl)  
tel. 509 974 618

**Sprawozdanie nr. 7 z postępu prac konserwatorskich (15.07.2015)**

MB-51-OMO

Przygotowany został materiał do uzupełnień profili, szuflad, korpusu szafy.

MB-42-OMO

W szafie zostały uzupełnione profile gzymsów w koronie i cokoły w wieńcu. Dodane elementy są na etapie scalania kolorystycznego.





MB-46-OMO

Uzupełnione zostały wszystkie ubytki okleiny. Zrekonstruowano ubytek profilu w wieńcu szafy.

Po scaleniu kolorystycznym szafa będzie przygotowana do nałożenia powłoki wykańczającej.

Pozostała do uzupełnienia lewa woluta w koronie szafy







MB-339-OMO



Rozpoczęty został demontaż luźnych elementów konstrukcyjnych. Zaczęte zostały prace związane z podklejaniem i uzupełnianiem braków okleiny.

Usunięte zostały wtórne powłoki na obu skrzydłach drzwi oraz na wieńcu. Uzupełnione zostały drobne ubytki w profilach gzymsu.

Na całej powierzchni mebla widoczne są ślady poprzednich napraw.



Stabilizacja konstrukcji.



Podklejanie luźnych elementów intarsji i okleiny.







Uzupełniony narożnik prawego skrzydła drzwi szafy.



Fragment pilastra (listwy przymykowej) drzwi szafy



Płycina z drzwi szafy po usunięciu wtórnych warstw lakieru.



Flek na gzymsie korony szafy.



Typowe, powtarzające się uszkodzenia okleiny wynikające z zozeschnięcia się ramowej konstrukcji.



Zniszczenia spękania okleiny wynikają w dużej mierze z nietypowej konstrukcji zastosowanej w tym meblu. Konstrukcja jest ramowo płycinowa ale od strony frontu czopy ramiaków poziomych są wpuszczone w ramiaki pionowe "po wierzchu" a następnie całość jest zaokleinowana. Głównie w miejscach łączeń doszło do spękań formiru.



Podobne rozwiązanie występuje w całej konstrukcji mebla.

