



„RENOVACJA“ Hubert Ramotowski
ul. Piłsudskiego 11a
11-100 Lidzbark Warmiński
email: renovacja@gmail.com
www.renovacja.pl
tel. 509 974 618

Sprawozdanie nr. 8 z postępu prac konserwatorskich (15.08.2015)

MB-51-OMO

Uzupełnione zostały profile w gzymsie korony oraz wieńcu szafy. Sklejone zostały luźne części szafy.



Sklejony został prawy bok korpusu szafy. Odtworzono brakujący lewy bok korpusu.

Usunięte zostały wtórne uzupełnienia okleiny, wykonane z okleiny dębowej na prawym boku wieńca szafy.





Naprawiono wyłamany fragment z wpustem na lewą część korpusu szafy.



Uzupełniono wyłamaną listwę z tyłu wieńca szafy szafy, w który wpuszczone będą plecy.

MB-339-OMO

Ustabilizowana została konstrukcja korpusu szafy. Ze względu na nietypową konstrukcję bardzo utrudnione jest rozłączenie elementów. Połączenia są na klej i kołki dodatkowo w wielu miejscach zaokleinowane. Bardzo dużo gwoździ dodanych w późniejszym okresie.






Usunięte zostały wtórne elementy drewniane będące prawdopodobnie podpórkami na półki.



MB-46_OMO

Uzupełniona została lewa woluta w koronie szafy.

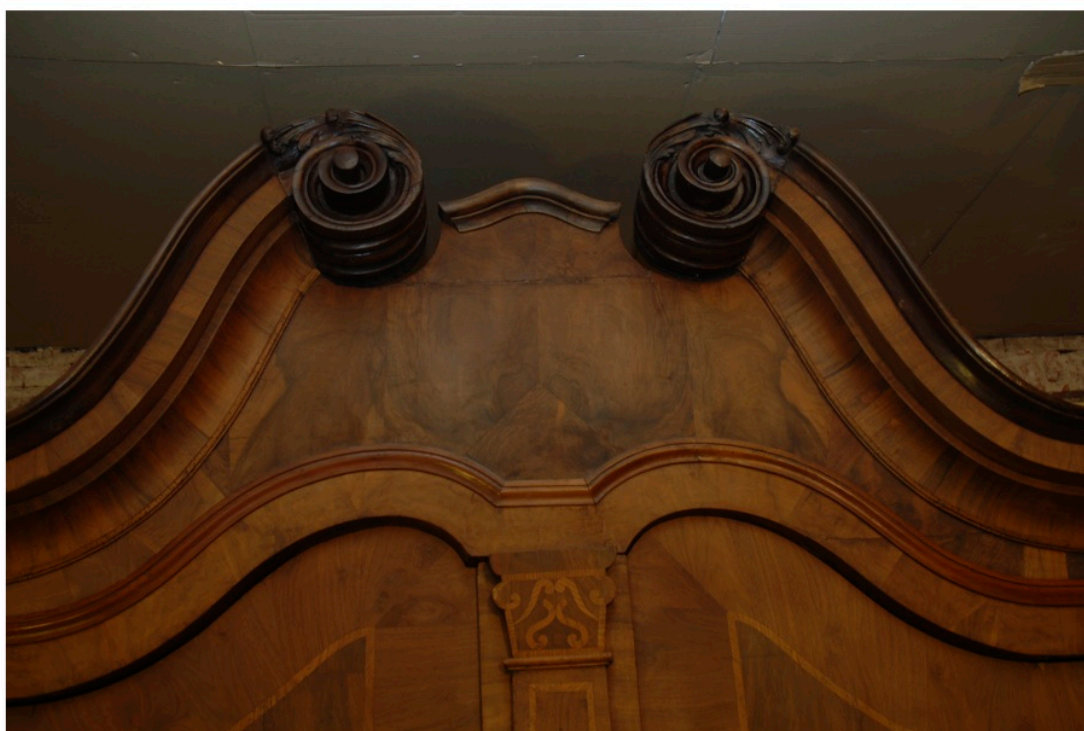

Plecy szafy pochodzą prawdopodobnie z innego obiektu. Wysokość pleców jest odpowiednia ale w szerokości brakuje ok 25cm. Dodane zostały dwie deski aby uzupełnić brakujące części.



Uzupełniony został brakujący fragment w koronie szafy.






Wszystkie elementy zostały wstępnie scalone kolorystycznie . Szafa została złożona i jest gotowa do założenia pierwszych warstw politory.

MB-42-OMO

Zostały scalone kolorystycznie wszystkie uzupełnione elementy. Nałożono na nie powłoki wykańczające.



Zrekonstruowano haki spinające korpus.

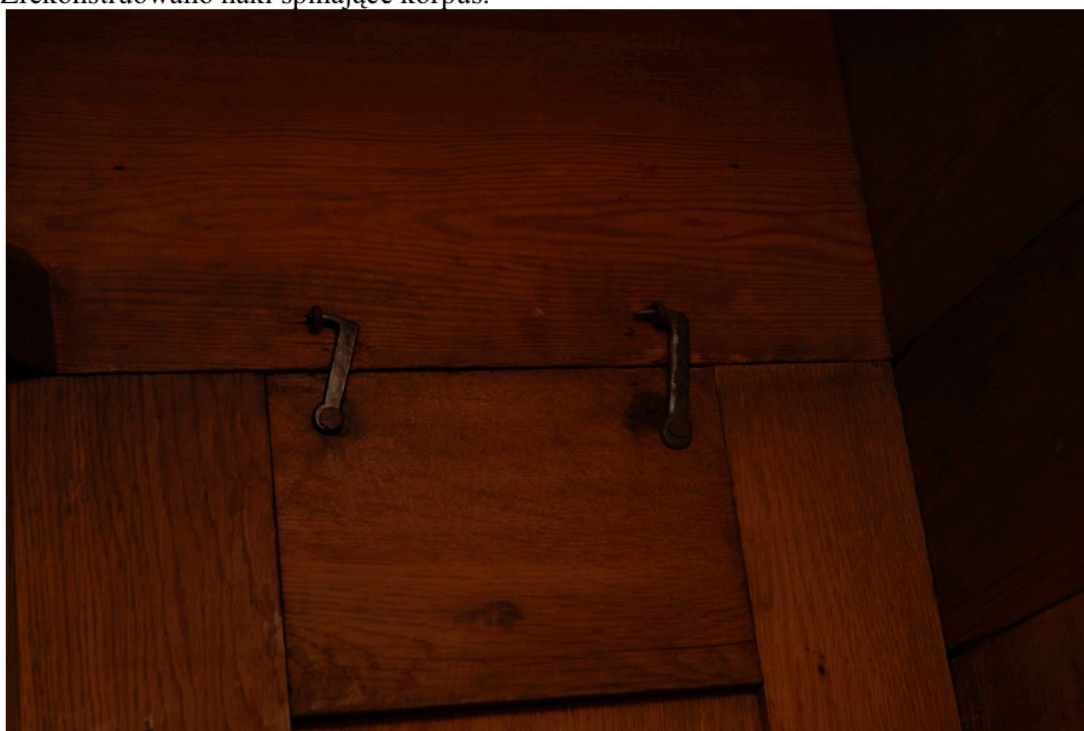

Przyklejony został
zrekonstruowany narożny
pilaster.

